

CODE ERREUR

Les codes erreurs donnent une approche du type de dysfonctionnement. Faire appel à un professionnel pour les interpréter.

Un code peut provenir de plusieurs causes différentes.

Un dysfonctionnement peut être indiqué par plusieurs codes erreurs

POUR LE CLIMATISEUR HFU-18HA03/R2(DB) ref:406223

	Indication Code		Défaillance
	Unité Intérieure	Unité Extérieure nombre de clignotement LED	
Défaillance unité intérieure/extérieure	■ ■ ★	15	Communication entre unité intérieure et unité extérieure
Défaillance unité intérieure	★ ■ ■		Sonde température ambiante intérieure
	★ □ □		Sonde sur tube unité intérieure
	★ □ ★		Soft carte unité intérieure
	■ □ ★		Moteur ventilateur unité intérieure
	★ ★ ★		Protection thermique unité intérieure
Défaillance unité extérieure	★ □ ★	1	Soft carte unité extérieure
		2	Protection power module
	★ ★ ■	3	Protection alimentation unité extérieure
		4	Communication entre la carte unité extérieure et power module
		5	Protection thermique du compresseur
	■ ★ □	6	Voltage alimentation hors limite
	★ ■ □	7	Blocage compresseur
	■ ★ ■	8	Protection haute pression trop élevée
		9	Moteur ventilateur unité extérieure
	□ □ ★	10	Sonde de dégivrage
	□ ★ ■	12	Sonde température ambiante
	★ □ ■	13	Sonde température refoulement

■ éteint , ★ clignotement , □ Allumé